

Zur Kontrolle gelesen	Betriebs leiter	Meister	Auftrags Angebot	Monteur
--------------------------	--------------------	---------	---------------------	---------

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD WERKE AG KÖLN KUNDENDIENST



Karosserie, Blechteile 2
(12)

10. September 1965

Einstiegschiene Taunus 17M/20M

Seit 7. Juli 1965, d h ab Motor-Nr EA 38 200, haben wir zur Vermeidung von Rostbildung an den Einstiegschienen eine Verbesserung vorgenommen. Zwischen Schweller und Schiene wird in die vordere Sicke gemäss umstehender Skizze eine Kunststoffschnur von 4 mm Ø gelegt. Dadurch kann durch die scharfe Beschnittkante der Schiene keine Beschädigung des Lackfilms auf dem Schweller eintreten.

In Fällen, in denen Rostbildung am Schweller beanstandet wird, empfehlen wir, ebenfalls diese Massnahme durchzuführen. Unter der Bestell-Nr 443 520 können Sie diese Schnur als Meterware von unserer Abteilung "Teile, Motoren und Zubehör" beziehen.

b. w.

